

不定型防水帽安装使用说明

- 1、对保温层 PE 沿周边向 5-7cm 处加热至表面 50℃左右，用细钢刷刷毛；
- 2、撕去不定型防水帽上的隔离纸，沿着钢管管轴向上套上保温层（距离端口 7cm）既大头；
- 3、对套在保温层上的未定型防水帽沿着周向均匀加热，使其 360 度方向较均匀收缩，当保温层的一段周围有胶均匀溢出时，且未定型防水帽紧紧收缩在保温层上，停止加热，用压辊施压，使其收缩部位紧紧贴在保温上；
- 4、按上述方法对另一根保温管进行操作，连续烘烤 3-5 根（夏天最好烘烤 5 根）保温管的大头后，在对小头（既钢管部位进行操作），切记不能同时对大头、下头同时加热，以免导致大头下滑。



特别注意：

无论是定型帽还是不定型帽安装过程中都要先烘烤大头，然后再烘烤小头，火焰应该以环绕方式安装。